



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Nieuw pleisterwerk

Van licht poederend tot dicht glad

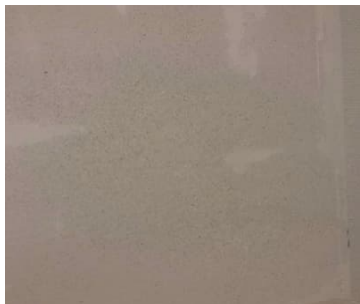


Foto 1: Nieuw pleisterwerk, glimmend, dicht en vlak

Foto 2: Nieuw pleisterwerk, licht poederend.

Foto 3: Nieuw pleisterwerk, niet volledig glad.

Licht aangetast verfsysteem:

Bestaande schilderwerk is in redelijke staat > 90% intact. Minimaal kale delen, lichte schade door mechanisch contact.


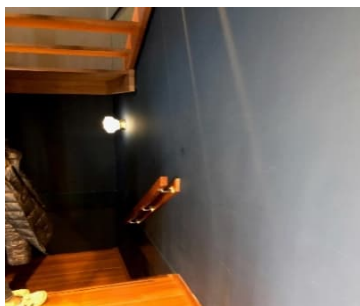


Foto 1: Enige vervuiling, plaatselijk mechanische schade van het muurverfsysteem.

Foto 2: Witte streepvorming op donkere kleur door contact met jassen en koffers.

Foto 3: Lichte vervuiling, plaatselijk mechanische schade.

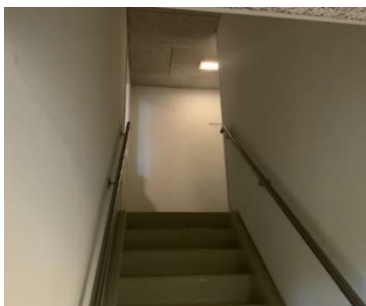

Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Muurverf in slechte staat:

Bestaande schilderwerk tussen 30 – 60% intact. Regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming, en verkleuren van verfsysteem. Sterke vervuiling door vocht en schimmel aantasting en uitbloeiingen. Bijna volledige onthechting.



Foto 1: Slechte hechting van het muurverfsysteem.

Foto 2: Bladderen, zoutuitreding. Volledig aangetast muurverfsysteem.

Foto 3: Volledige onthechting van alle verflagen tot op de het kale pleisterwerk.

Behandelplan

Behandelplan	Systeem 1 (3 beurt) OSD 01	Systeem 2 (1,5 beurt) OSD 01	Systeem 2 (3 beurt) OSD 01
Bestaande situatie	Nieuw en bestaand onbehandeld pleisterwerk, gipskarton beton, kalkzandsteen e.d.	Binnenmuurverf in redelijke staat	Binnenmuurverf in slechte staat Verfwerk 50 tot 90% intact
Voorbehandeling			
Reinigen	Licht afnemen met Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water).	Met Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water)	Met Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water)
Verflagen verwijderen	Niet nodig	Plaatselijk lagen verwijderen door schrappen	Alle lagen verwijderen door bijvoorbeeld schrappen
Afwerking			
Eerste laag	Het geheel behandelen met Magnaprim Fix	Plaatselijk behandelen met Magnaprim Fix	Het geheel behandelen met Magnaprim Fix
Tweede laag	Het geheel behandelen met Magna Clean	Het geheel behandelen met Magna Clean	Het geheel behandelen met Magna Clean
Derde laag	Het geheel behandelen met Magna Clean	Het geheel behandelen met Magna Clean	Het geheel behandelen met Magna Clean



WERKOMSCHRIJVING

MAGNA CLEAN

Schrobvaste matte goed
Reinigbare muurverf



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Voorzieningen en reparaties

Vullen en repareren van diepe en grote scheuren, steenachtige ondergronden, binnen

Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en stofvrij zijn en ontdaan van losse delen.

Maximale reparatiediepte 50 mm.

Reparaties vullen, bij grote reparaties randen aanbranden en van uit het midden in 1 keer vullen.

Reparatie iets "bol" zetten.

Na minimaal 30 minuten handmatig schuren of na 24h machinaal schuren.

Vullen en repareren alle beschadigingen, binnen

Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en stofvrij zijn en ontdaan van losse delen.

Reinigen en ontvetten met Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water).

Zuigende delen voostrijken met Magnaprim Fix.

Onffenheden en gaten vullen met Polyfilla Pro F220.

Maximale reparatiediepte 50 mm.

Reparaties vullen, bij grote reparaties randen aanbranden en in lagen opbouwen.

Reparatie vanuit het midden iets "bol" zetten.

Na minimaal 2 uur glad schuren.



WERKOMSCHRIJVING MAGNA CLEAN

Schrobvaste matte goed
Reinigbare muurverf



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Toepassen van MAGNA CLEAN

Magnatex Mat SF wordt toegepast als afwerklaag op o.a. schuur- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipskartonplaat, metselwerk en glasweefsel daar waar een goed reinigbare eigenschap noodzakelijk is. Magna Clean wordt met name toegepast in ruimten die makkelijk reinigbaar moeten zijn en waar een hoge duurzaamheid gewenst is. Magna Clean is optimaal reinigbaar één maand na aanbrengen. Niet toepassen in vochtige ruimtes zoals b.v. badkamers, doucheruimtes etc.

Technische eigenschappen

Glans : mat

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
Het product niet verwerken bij een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 1 uur
Overschilderbaar	: ca. 6 uur

Theoretisch rendement

10 m²/liter

Dit is een standaard werkschrijving voor toepassing van MAGNA CLEAN.
Zie voor aanvullende informatie het technisch documentatieblad

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJSassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl